



Бюллетень технического обслуживания

Кузов

BO-0065T-0615

Тема:

Скопление конденсата в противотуманных фарах

Модели:

RAV4

Коды моделей:

ALA40; ALA41; ALA49; ASA42; ASA44; ZSA42; ZSA44


ВВЕДЕНИЕ

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному изменению и запасным частям от сторонних производителей.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Некоторые клиенты могут указывать на скопление конденсата в противотуманной фаре. Причиной данной проблемы выступает проникновение влаги через трещины в зоне сварного шва рассеивателя.

Конденсат

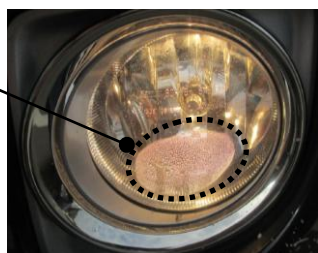

Трещины

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

В процесс производства противотуманной фары внедрен дополнительный этап закалки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Код модели	Завод	Производственные изменения касаются указанных VIN	Дата внедрения
RAV4	Shokki/Takaoka	Н/П	12.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ


Предыдущий номер детали	Текущий номер детали	Наименование детали	Количество
81210-60180	81210-60180	ПРАВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА В СБОРЕ	1
81220-60100	81220-60100	ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА В СБОРЕ	1

Детали от сторонних производителей с соответствующими номерами деталей недоступны с декабря 2014 г. Номер оригинальной детали остается неизменным.

Различить детали, которые были произведены до и после контрмеры, можно по номеру партии на верхней поверхности детали (см. рис.). В первых трех знаках зашифрована дата производства. Если три знака имеют большее значение, чем «4Y3», деталь выпущена после внедрения контрмеры.

«4Y3» обозначает следующую дату производства: 03.11.2014 г.

Расшифровка данных трех знаков приведена в следующей таблице.

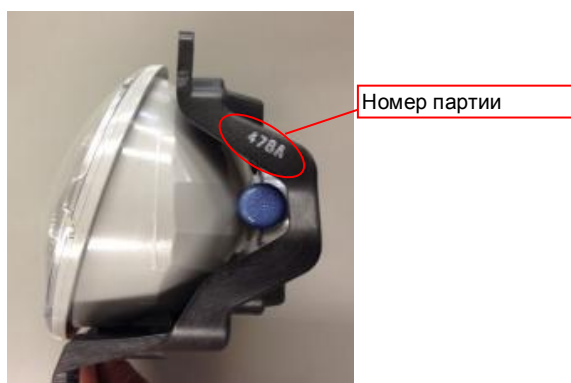

Вид сверху, справа

1-й знак	Метка	0	1	2	3	4	5	6	7				
	Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
2-й знак	Метка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	Y	Z
	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-й знак	Метка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
	День	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Метка	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
	День	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Метка	R	S	T	U	X	Y	Z					
	День	25	26	27	28	29	30	31					

Например, «51Z» обозначает следующую дату производства: 31.01.2015 г.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

Заменить противотуманную фару новой в соответствии с инструкциями в руководстве по ремонту.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной политики и гарантийных бюллетеней.

Код операции	Операция	Время	OFP	T1	T2
810401	ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА В СБОРЕ ИЛИ БЛОК ФОНАРЕЙ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ)	0,6	81210-60180 (правая)	66	16
			81220-60100 (левая)		

Примечание:

Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного требования может повлечь отклонение рекламации.